

線切割機 自動點檢表

年度： 年

型號		名稱	線切割機				使用單位	機械工場					
保 養 紀 錄													
項次	保養內容(週期:1次/月)	月 份											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	電源線是否正常，沒有裸露？												
2	線切割機表面是否正常？												
3	線切割動作是否正常？												
4	各部位操作機構是否正常？												
5	啟動及操作聲音是否正常？												
6	操作面盤顯示是否正常？												
7	線切割狀況是否正常？												
8	緊急停止關關動作是否正常？												
9	防護設施是否有提供及正常？												
10	線切割機是否有清潔保養？												
保 養 者													
說 明	1. 有執行保養，且正常者打"√"；有異常者打"X"；未執行保養者，打"△"。 2. 設備有故障時，通知廠商進行維修處理。												

維 修 紀 錄				
日期	故障狀況	維 修 內 容	紀 錄 者	備 註
107/ 12/6	GE-32S 管材脆化斷裂	1. 水槽七通管及管材更換 2. 更換齒型皮帶 3. 鐵氟龍密封條 4. USB 接頭更換	蔡旻融	徠通科技股份有限公司，費用 7,980
109/ 1/19	GE-32S 管材脆化斷裂	1. 內外壓式濾網 2. 陰陽離子交換樹脂 3. 收線輪排水管更換	蔡旻融	徠通科技股份有限公司，費用 8,610
109/ 10/28	GE-32S 操作不當，回原點 碰撞夾治具	下機頭絕緣板(陶瓷)	蔡旻融	自行更換，費用 928
111/ 3/31	GE-32S 擋水板潤滑管破 裂漏水	1. 拆擋水板以利更換 2. 更換耐水性優利膠潤滑 管組(6x4)共 8 米 3. 完成測試，功能正常	蔡旻融	徠通科技股份有限公司，費用 3,930 零件 680 工資 3,250
111/ 5/23	GE-32S 無故障移機配電	線切割機移機配電	蔡旻融	徠通科技股份有限公司，費用 15,000
111/ 9/1	GE-32S 車隊操作不當，下 機頭陶瓷板破裂	1. 更換下機頭絕緣板 2. 更換鍵盤滑鼠及測試 3. 機構短路清潔後測試正 常	蔡旻融	徠通科技車隊付費 4000+3250 共 7250
112/ 5/11	GE-32S 機器漏水	1. VH7 管路破損，下伸臂後 方密封蓋 O 型環處漏水 2. 更換 VH7 管路，測試 OK 3. 用矽利康補強，測試 OK	蔡旻融	徠通科技股份有限公司，費用 3,250
112/ 5/17	AL-40sat 穩壓器 跳脫，出現燒焦味	1. 檢查穩壓器無異常 2. 開機測試，確認水線電 系統功能正常 3. 加工測 20 分鐘無異常	蔡旻融	結合上述下臂漏水 處用矽利康補強， 無衍伸費用

維 修 紀 錄

日期	故障狀況	維 修 內 容	紀 錄 者	備 註